

BULLETIN de SERVICE

KAIR12004 – Arceau supérieur Tanarg

LANAS le 12 juillet 2012

OBJET : surveillance de l'état de l'arceau supérieur Tanarg.

Appareils concernés: tricycles Tanarg jusqu'en Février 2010.

Inspection et action à réaliser:

L'arceau supérieur du Tanarg est une pièce essentielle qui mérite une attention particulière. Un contrôle visuel doit être réalisé systématiquement avant chaque vol ; notamment à la base de la poutre rectangulaire où se raccordent les tubes d'arceau ainsi qu'au niveau de l'accroche de l'aile (Dessin ci dessous)

Dans des conditions d'utilisation au sol particulièrement contraignantes et de parking très exposé au vent, des contraintes anormales peuvent être générées conduisant à une fatigue accélérée ; des fissures peuvent alors apparaître et des éléments se dessouder.

Dans ce cas les vols devront être suspendus et vous devrez prendre contact avec l'usine Air création.

La zone de liaison avec l'aile devra être inspectée avec minutie lors du contrôle du tricycle toutes les 100h. Les bagues nylon (E134010) devront être déposées afin de contrôler l'état des soudures du tube les supportant.

